


REINIGUNGSANLEITUNG

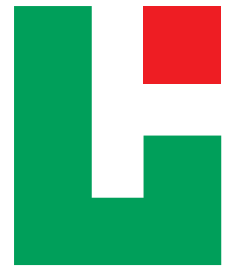

LINTEL
GRUPPE

Eine Reinigung darf frühestens eine Woche nach Herstellung des Produktes erfolgen (Produktionsdatum beachten).

Grundreinigung

Bei normalen Verschmutzungen erfolgt die manuelle Reinigung mittels Bürste/Schrubber und ausreichend Wasser. Im Bedarfsfalle ist auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers bis max. 150 bar Druck möglich (keine Dreckfräse), um tief sitzende Verschmutzungen von der Oberfläche zu lösen. Conguardia® verliert dadurch nicht an Leistungsfähigkeit.

Intensivreinigung

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen (punktuell) erfolgt die Reinigung mit unserem Grundreiniger Conguardia®Clean. Anwendung ebenfalls mittels Bürste und Wasser.

Wichtig: keine Säure- oder Chlorreiniger und keine Tenside verwenden!

- Schritt 1** Reiniger gemäß der Produktinformation sowie der Verschmutzung satt auf der Oberfläche verteilen. Bei größeren Flächen empfehlen wir eine abschnittsweise Reinigung.
- Schritt 2** Lassen Sie den Reiniger einwirken, so dass sich der Schmutz von der Oberfläche lösen kann, vermeiden Sie aber ein Antrocknen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Die Einwirkzeit sollte ca. 10 Minuten betragen.
- Schritt 3** Mit der Bürste die Oberfläche abbürsten, so dass sich auch stärkere Verschmutzungen lösen.
- Schritt 4** Entfernen Sie den gelösten Schmutz mittels Wasserstrahl. Sollten noch Verschmutzungen vorhanden sein, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 erneut.
- Schritt 5** Mit klarem Wasser die Oberfläche gut nachwaschen und trocknen lassen. Eine weitere Nachbehandlung ist nicht notwendig.

Bei stark fett- bzw. ölhaltigen biologischen Verschmutzungen (wie Salatöl/Pesto/ etc.) muss eine Reinigung unverzüglich erfolgen mittels geeigneter Reiniger wie z. B. Backofenspray (Bref o. ä.). Noch massivere Verschmutzungen lassen sich behandeln z. B. mit dem Produkt von Möller-Chemie R152 oder Ilka-Chemie Öl-Killer (Anwendungshinweise beachten). Evtl. noch verbleibende geringe Rückstände lösen sich im Zeitverlauf durch die natürliche Sonneneinstrahlung und Bewitterung wieder auf. Kommt es aufgrund von mechanischer Beschädigung zu Fehlstellen in der Oberflächenvergütung (z. B. tiefe Kratzer), so kann diese nach gründlicher Reinigung und Trocknung selbst nachgearbeitet werden. Wenden Sie sich hierzu einfach an Ihren Baustoffhändler.



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 9283-0
E info@intel-gruppe.de

www.lintel-gruppe.de
info@intel-gruppe.de